



臺北自來水事業處

推薦優良水池水塔清洗廠商服務報告書

麗湖國小

服務廠商：武洋技術工程實業有限公司

服務廠商電話：2906-7360

通報編號：B114080382

中華民國114年08月17日



讓您生活更美好

用水設備改善建議表

勾選v	建議改善項目	說明
V	1. 自來水系統與消防系統管線連結	當逆止閥故障時，易造成消防水逆流而污染飲用水。(詳消防污染防制說帖或改善圖說)
	2. 蓄水池/水塔龜裂或漏水	水質易遭污水入滲，而影響用水品質。
	3. 蓄水池、水塔周邊或頂部堆置雜物或積水	易孳生蚊、蟲或積水滲入，而影響環境及飲用水衛生。
	4. 污水管通過蓄水池內部或上方	當污水管滲漏，污水將入侵水池而造成污染。
	5. 蓄水池池壁與外牆未隔離，或位於地板下與污水池或化糞池相鄰	當池壁龜裂，易遭污水滲入而造成污染。
	6. 蓄水池、水塔三極棒或揚水管孔洞未密閉	易遭污物、蟲蚊或污水入侵而污染水質。
	7. 人孔蓋 未密閉/破損/無蓋/未上鎖	易導致污物或污水入侵而污染飲用水。
	8. 人孔突緣未提高或破損	易遭積水污水入侵而污染水質。
	9. 人孔蓋/沉水幫浦/爬梯/鋼筋或配件嚴重銹蝕	產生銹水，影響用水品質及維護作業之安全。
	10. 溢排管通氣管防蟲網 未設/無倒U/破損	蟲、蚊及蟑螂等易沿此入侵，影響用水水質。
	11. 未經蓄水池直接由進水管線使用馬達直接抽水	當水壓不足或停水時，易吸入污水而造成水質污染。
	12. 蓄水池、水塔容量過大，且洗前餘氯 $<0.1\text{mg/L}$	自來水滯留過久，易變質而影響飲用水衛生。
	13. 其他：	

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：武洋技術工程實業有限公司

檢查日期：114年08月16日

基本資料	臺北市內湖區金湖路363巷8號				連絡人		林00		
	場所名稱	麗湖國小	e-mail		電話	(02)2634-XXXXXXX			
水池2座，總計61.2噸；水塔5座，總計263.26噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>南棟地下二樓</u> 編號： <u>A</u> (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他_____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 5.4 W 3.3 H 2.2 (m) 39.2 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他_____ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與汗水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>南棟地上六樓屋頂二層</u> 編號： <u>1</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 8 W 4.17 H 1.8 (m) 60.04 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他_____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他_____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	2025/08/16	13:15	1.28	6.4	123	0.31	NA	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
	水塔	2025/08/16	08:35	1.67	6.3	481	0.26	NA	
清洗後	水池	2025/08/16	14:22	0.42	7.3	72	0.46	NA	
	水塔	2025/08/16	09:40	0.67	6.8	81	0.38	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			教育訓練合格人員 	證號：


備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第__頁；共__頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

(南棟 地下二樓)水池A清洗前



(南棟 地下二樓)水池A清洗後

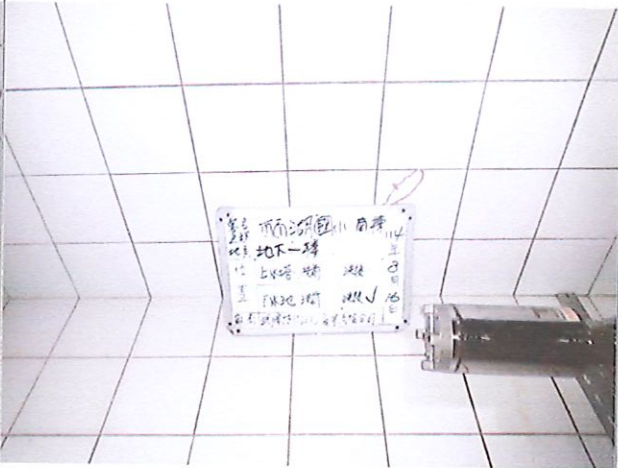

(南棟 地上六樓屋凸二層)水塔1清洗前



(南棟 地上六樓屋凸二層)水塔1清洗後



用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：武洋技術工程實業有限公司

檢查日期：114年08月16日

基本資料	臺北市內湖區金湖路363巷8號					連絡人		林00	
	場所名稱	麗湖國小		e-mail		電話	(02)2634-XXXXXXX		
水池2座，總計61.2噸；水塔5座，總計263.26噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>幼稚園地下一樓</u> 編號： <u>B</u> (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他__							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 5 W 2.2 H 2 (m) 22噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他__ ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與汗水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他__							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>北棟地上六樓屋凸二層</u> 編號： <u>2</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 8 W 4.17 H 1.8 (m) 60.04噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他__							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他__							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	2025/08/16	13:40	1.26	6.5	122	0.34	NA	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
	水塔	2025/08/16	08:45	1.21	6.4	119	0.32	NA	
清洗後	水池	2025/08/16	14:39	0.41	7.2	71	0.45	NA	
	水塔	2025/08/16	09:51	0.59	6.9	78	0.39	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氯氣符合水質標準；「+」表示氯氣不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。							
建議改善事項				用戶簽章				教育訓練合格人員  證號：	


備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第__頁；共__頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

(幼稚園地下一樓)水池B清洗前




(幼稚園地下一樓)水池B清洗後

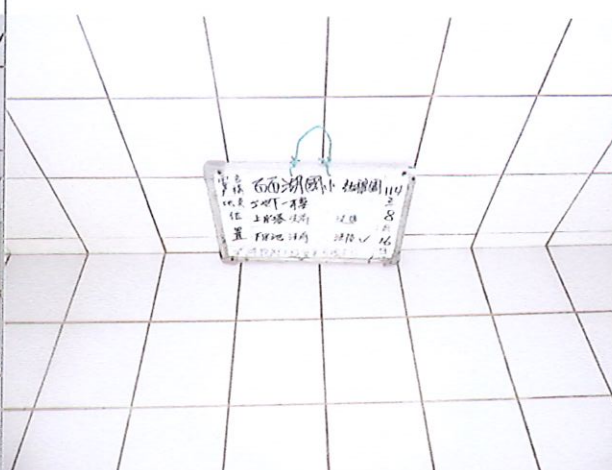

(北棟 地上六樓屋凸二層)水塔2清洗前




(北棟 地上六樓屋凸二層)水塔2清洗後

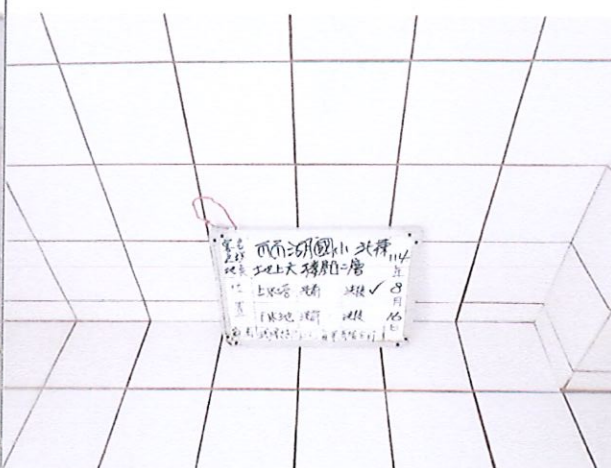

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：武洋技術工程實業有限公司

檢查日期：114年08月16日

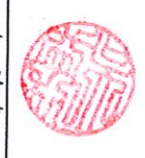基本資料	臺北市內湖區金湖路363巷8號					連絡人		林00	
	場所名稱	麗湖國小		e-mail		電話	(02)2634-XXXXXXX		
水池2座，總計61.2噸；水塔5座，總計263.26噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L W H (m) 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他 ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與汗水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： 3 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 8 W 4.17 H 1.8 (m) 60.04 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生銹 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								
	水塔	2025/08/16	10:05	1.14	6.5	113	0.34	NA	
清洗後	水池								
	水塔	2025/08/16	11:40	0.58	6.9	76	0.38	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			教育訓練合格人員 	證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第__頁；共__頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表


廠商名稱：武洋技術工程實業有限公司

檢查日期：114年08月16日

基本資料	臺北市內湖區金湖路363巷8號				連絡人		林00		
	場所名稱	麗湖國小	e-mail		電話	(02)2634-XXXXXXX			
水池2座，總計61.2噸；水塔5座，總計263.26噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u> </u> 編號： <u> </u> (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z)							
		☐ 1樓地面 ☐ 地下 <u> </u> 層 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L <u> </u> W <u> </u> H <u> </u> (m) <u> </u> 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他 <u> </u> ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與污水池或化粪池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>北棟地上五樓</u> 編號： <u>4</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 8 W 4.17 H 1.8 (m) 60.04 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構體	☒ 正常 ☐ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								
	水塔	2025/08/16	10:20	1.17	6.5	115	0.33	NA	
清洗後	水池								
	水塔	2025/08/16	11:50	0.55	7.1	74	0.41	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			教育訓練合格人員 	證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第__頁；共__頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

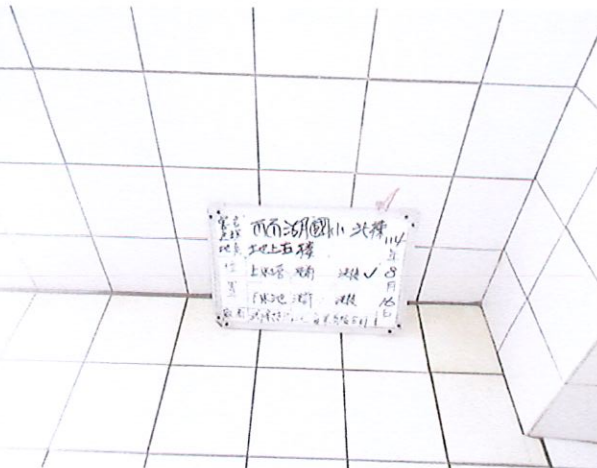()水池清洗前	()水池清洗後
(北棟 地上五樓)水塔4清洗前	(北棟 地上五樓)水塔4清洗後
	

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：武洋技術工程實業有限公司

檢查日期：114年08月16日

基本資料	臺北市內湖區金湖路363巷8號					連絡人		林00	
	場所名稱	麗湖國小	e-mail			電話	(02)2634-XXXXXXX		
水池2座，總計61.2噸；水塔5座，總計263.26噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u> </u> 編號： <u> </u> (編號以英文字母表示如：A,B,C...Z) ☐ 1樓地面 ☐ 地下 <u> </u> 層 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L <u> </u> W <u> </u> H <u> </u> (m) <u> </u> 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 3 積水 ☐ 5 設於地面(板)下 ☐ 其他 <u> </u> ☐ 4 污水管由內部或上方通過 ☐ 5 與外牆未隔離 ☐ 5 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 1 與消防水池併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 沉水幫浦銹蝕 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>幼稚園地上三樓屋凸二層</u> 編號： <u>5</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1,2,3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L <u>3.8</u> W <u>3.8</u> H <u>1.6</u> (m) <u>23.1</u> 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放污物雜物 ☐ 9 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構體	☐ 正常 ☒ 1 與消防水塔或管線併用 ☐ 2 龜裂滲水 ☐ 2 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 3 堆放機器雜物 ☐ 3 積水 ☐ 6 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 7 未密閉 ☐ 7 未上鎖 ☐ 7 蓋破損 ☐ 7 無蓋 ☐ 8 孔緣未提高或破損 ☐ 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
通氣管	☒ 正常 ☐ 10 未設倒U ☐ 10 未設防蟲網 ☐ 10 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 9 鋼筋裸露生鏽 ☐ 9 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
	水塔	2025/08/16	12:45	1.13	6.5	109	0.34	NA	
清洗後	水池								
	水塔	2025/08/16	13:30	0.53	7.1	73	0.42	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氯氣符合水質標準；「+」表示氯氣不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			武洋技術工程實業有限公司 廠商簽章 檢驗章 29067360 教育訓練合格人員	證號： 

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第__頁；共__頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

()水池清洗前	()水池清洗後
(幼稚園地上三樓屋凸二層)水塔5清洗前	(幼稚園地上三樓屋凸二層)水塔5清洗後
 A photograph showing the interior of a water tower before cleaning. The walls and floor are covered in white tiles. A small, rectangular, light-colored box with Chinese text is placed on the floor in the center. The floor appears slightly dirty or stained.	 A photograph showing the interior of the same water tower after cleaning. The tiles are now much cleaner and more uniform in color. The same small box is still in the center of the floor.

武洋技術工程實業有限公司

委託業主：麗湖國小

施工日期：114 年 8 月 16 日

北棟2

上水塔

清洗工程

施


工

前

施

工

後

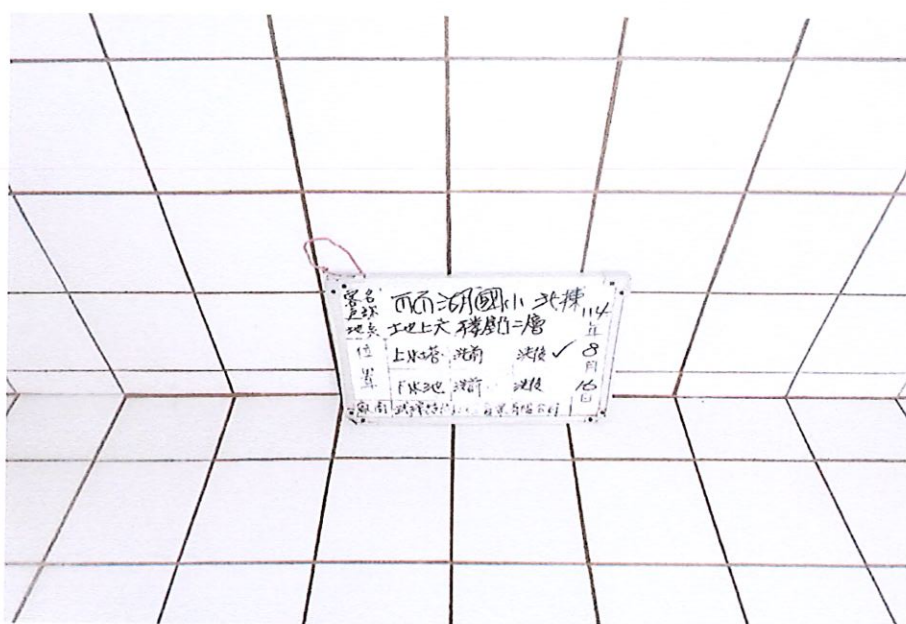

TEL : 2906-7360

FAX : 2906-7350

e-mail 信箱 : wuyang_ltd@yahoo.com.tw

武洋技術工程實業有限公司

委託業主：麗湖國小

施工日期：114 年 8 月 16 日

北棟2

上水塔

清洗工程

施


工

前

施

工

後

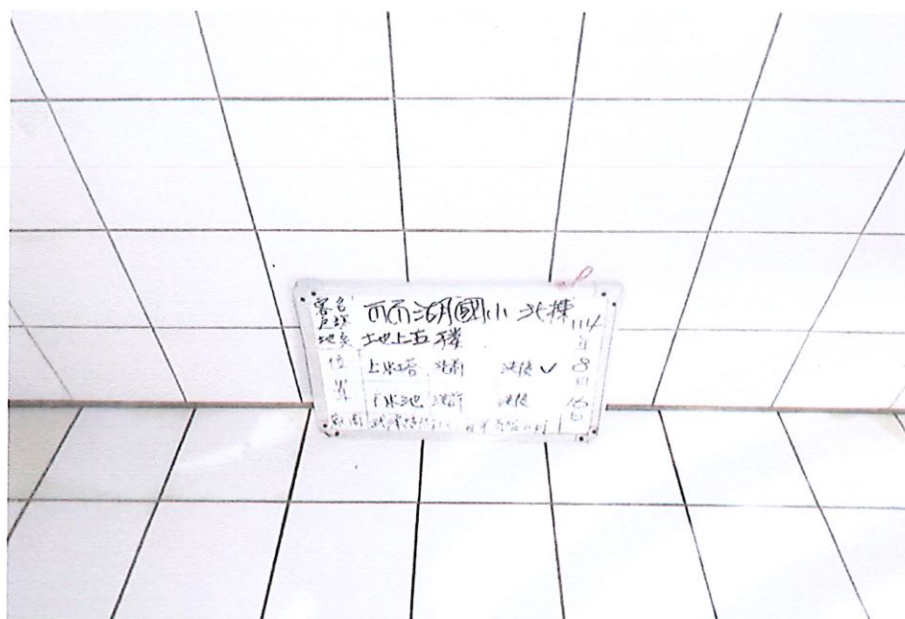

TEL：2906-7360

FAX：2906-7350

e-mail 信箱：wuyang_ltd@yahoo.com.tw

武洋技術工程實業有限公司

委託業主：麗湖國小

施工日期：114 年 8 月 16 日

南棟2

上水塔

清洗工程

施


工

前

施

工

後

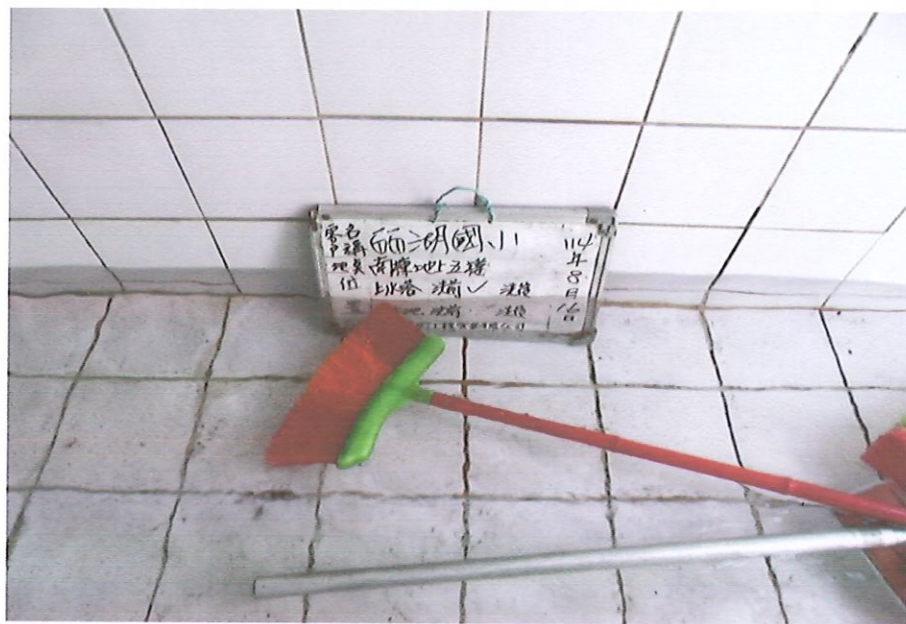

TEL : 2906-7360

FAX : 2906-7350

e-mail 信箱 : wuyang_ltd@yahoo.com.tw